

PKGS01

高速扭矩显示仪


# 用 户 手 册

感谢您使用高速扭矩显示仪。《用户手册》为正确的选用、安装、使用本产品作了必要的说明，请严格按照本手册指导使用。

# 北京派克思特测量技术有限公司

## 一、基本技术规格

- 尺寸：铝合金外型盘装 160x80x170mm。

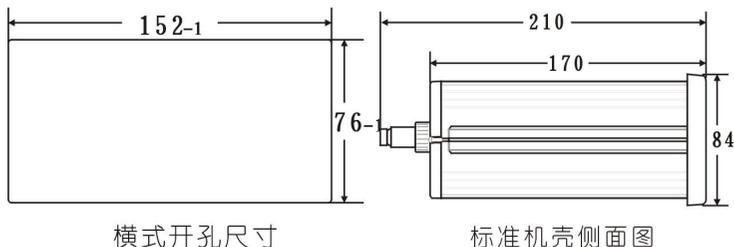

- 仪表电源：220VAC 功耗：低于 15W
- 使用环境：-10℃~70℃，湿度 0~90%RH, 不结露。
- 测量精度：±0.1% F.S。
- 测量速度：每秒 500 次
- 显示范围：
  - 扭矩测量：-99999~99999N.m，显示取绝对值：0~99999N.m，小数点位置可设定
  - 转速显示：0~999999，小数点位置可设定
  - 功率显示：0~999999，小数点自动调节
- 输入信号：
  - 转速脉冲输入 2Hz~1.5KHz
  - 扭矩脉冲输入 5KHz~15KHz
- 标配变送输出
  - ✓ 光电隔离
  - ✓ 4mA~20mA, 0mA~20mA, 0mA~24mA 直流电流输出，通过设定选择，负载能力 50~600 Ω。
  - ✓ 电流分辨率：1/4096，误差±0.1% F.S。
- 标配以太网通讯接口：
  - 以太网（UDP）RJ-45（提供通讯协议），网口不够可提供自驱动网口转 USB 转换器，上位机软件无影响。
- 上位机软件选配，可实现数据采集、存储、曲线等。
- 外供电源：±15VDC, 负载能力大于 300mA

# 北京派克思特测量技术有限公司

## 二、参数总览

该表列出了扭矩显示仪内部的基本参数。。

“说明”一栏是该参数在本说明书的章节。

“取值范围”一栏是该参数的设置范围以及用符号表示的参数内容与数值的关系。

### ➤ P0 组参数 报警设定值

符号	名称	内容	取值范围	说明
AH	AH	第 1 报警点设定值	-99999~ -99999Nm	4.5
AL	AL	第 2 报警点设定值	-99999~ -99999Nm	4.5
L0	L0	扭矩输入零点频率范围	0~50Hz	扭矩输入频率与零点频率差在±L0, 扭矩显示为零 0

### ➤ P1 组参数 报警状态

符号	名称	内容	取值范围	说明
0A	0A	密码	0~9999	3.3
AL01	AL01	第 1 报警点报警方式选择	注 1	4.5
AL02	AL02	第 2 报警点报警方式选择	注 1	4.5
HYR1	HYR1	第 1 报警点回差	0~1000Nm	4.5
HYR2	HYR2	第 2 报警点回差	0~1000Nm	4.5
CYT	CYT	报警延时	0~20 秒	4.5

### ➤ P2 组参数 折线参数

## 北京派克思特测量技术有限公司

符号	名称	内容	取值范围	说明
c[1]	c[1]	第 1 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[1]	b[1]	第 1 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[2]	c[2]	第 2 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
B[2]	b[2]	第 2 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[3]	c[3]	第 3 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[3]	b[3]	第 3 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[4]	c[4]	第 4 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[4]	b[4]	第 4 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
C[5]	C[5]	第 5 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[5]	b[5]	第 5 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[6]	c[6]	第 6 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[6]	b[6]	第 6 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[7]	c[7]	第 7 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[7]	b[7]	第 7 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[8]	c[8]	第 8 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[8]	b[8]	第 8 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[9]	c[9]	第 9 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[9]	b[9]	第 9 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[10]	c[10]	第 10 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[10]	b[10]	第 10 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[11]	c[11]	第 11 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[11]	b[11]	第 11 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[12]	c[12]	第 12 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[12]	b[12]	第 12 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[13]	c[13]	第 13 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[13]	b[13]	第 13 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[14]	c[14]	第 14 折线点测量值	-99999~99999 Nm	

## 北京派克思特测量技术有限公司

b[14]	b[14]	第 14 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
c[15]	c[15]	第 15 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[15]	b[15]	第 15 折线点标准值	-99999~99999 Nm	
C16]	c[16]	第 16 折线点测量值	-99999~99999 Nm	
b[16]	b[16]	第 16 折线点标准值	-99999~99999 Nm	

### ➤ P3 组参数 测量相关参数

符号	名称	内容	取值范围	说明
PLuA	PLuA	每转对应脉冲数	1~9999	默认 60
in2d	in2d	扭矩显示小数点位置	0~4	
Lc	Lc	扭矩量程范围	0~ 99999Nm	
Fi	Fi	转速量程范围	0~99999r /min	
dPP	dPP	扭矩小数点手动自动开关	0-1	=1 手动设置, =0 自动调节
Abs	Abs	扭矩绝对值显示开关	0-1	=1 绝对值, 扭矩变送按量程处理 =0 带符号, 扭矩变送按上下限处理
At	At	转速显示平均处理次数	1~2000 次	取 At 次平均值再显示
At2	At2	扭矩显示平均处理次数	1~2000 次	取 At2 次平均值再显示

### ➤ P4 组参数 通讯、变送、测量参数等



符号	名称	内容	取值范围	说明
ADD	ADD	扭矩零点偏移使能	0 不偏移、1 偏移	指定新的扭矩零点偏移频率 1
in2A	in2A	扭矩零点偏移量	5000 ~ 15000Hz	10000

## 北京派克思特测量技术有限公司

Fi2	Fi2	扭矩量程修正	0.5000~1.5000	微调系数乘以扭矩量程 1.0000
FLt2	FLt2	转速量程修正	0.5000~1.5000	微调系数乘以转速量程 1.0000
OP	OP	输出信号选择	0~2	4.6
bA-L1	bA-L1	扭矩变送输出下限	-99999~99999Nm	
bA-H1	bA-H1	扭矩变送输出上限	扭矩变送输出下限 ~50000Nm	应大于 bA-L1
bA-L2	bA-L2	转速变送输出下限	0~99990r/min	0
bA-H2	bA-H2	转速变送输出上限	转速变送输出下限 ~99999r/min	应大于 bA-L2 10000
c-b	c-b	折线运算开关	0~1	0 关 1 打开
tHL	tHL	扭矩频率下限	3000~6000	5000
tHH	tHH	扭矩频率上限	14000~20000	15000
St	St	发送数据间隔	5ms~200ms	5的倍数 50
CCL	CCL	报警清除方式	0~1	=1 手动解除, =0 自动解除
sPP	sPP	转速小数点开关	0~1	=1: 1位小数, =0: 没有小数

### 三、仪表设置操作

#### 1、面板及按键说明

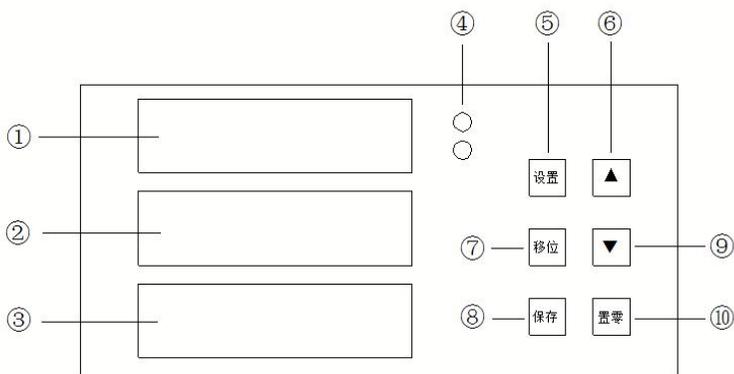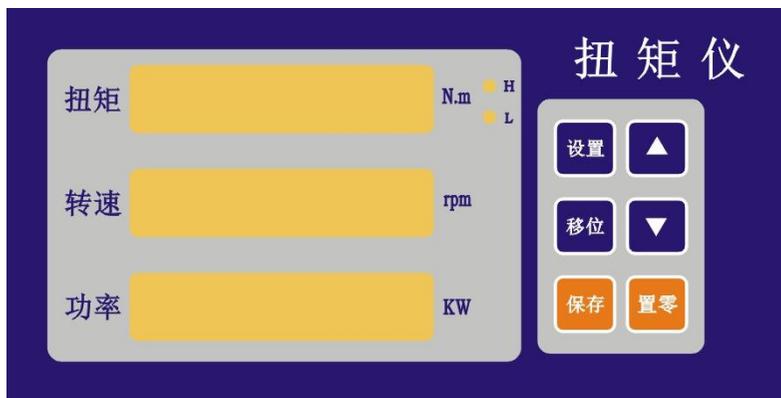

名称		说明
显示窗	①测量值第一显示窗	显示扭矩测量值 超出频率范围(>17142Hz 或 <4800Hz)显示 E__ 在参数设置状态下, 显示参数符号
	②测量值第二显示窗	显示转速测量值 超出频率范围(>30000r/min)显示 E__ 在参数设置状态下, 显示参数值

## 北京派克思特测量技术有限公司

	③测量值第一显示窗	显示功率测量值 在参数设置状态下，无显示
④ 指示灯 2 个		各报警点的报警状态—上限报警/下限报警。
面 板 操 作 键	⑤设置键	测量状态下，按住 2 秒钟以上不松开则进入设置状态 在设置状态下，显示参数符号时，按住 2 秒以上不松开保存设定参数值并返回测量状态;快速按下，则切换显示参数。
	⑦移位键	在设置状态下：移动组内参数或修改闪烁位
	⑧确认键	测量状态下，手动解除报警模式时解除报警 在设置状态下，进入参数值修改状态、确认修改后的参数值
	⑥增加键	在设置状态下增加参数数值、改变正负号、移动小数点位置。
	⑨减小键	测量状态下，将当前频率作为零点频率 在设置状态下减小参数数值、改变正负号、移动小数点位置
	⑩清零键	测量状态下有效，见 4.3-4.4 节。

### 2、参数设置操作

- 按住“设置”键 2 秒以上不松开，进入设置状态，仪表第一显示窗显示参数符号，第二、三窗显示参数值，快速按“设置”键在每组参数的第一个参数之间切换。按“移位”键可以循环显示本组内参数，按“确认”键，进入当前参数修改状态，数值最末位开始闪烁，再按“移位”键参数值从低位到高位直至符号位循环闪烁，按“增加”或“减小”键修改闪烁位的值，由 0 到 9 变化，当参数值符号位闪烁时，按“增加”或“减小”键则在“+”号“-”号之间切换。

# 北京派克思特测量技术有限公司

当小数点闪烁时，按“增加”或“减小”键左移或右移小数点位置。当修改完参数值后，按“确认”键暂存该新参数值，如不按“确认”键，则丢弃刚输入的新参数值，例如按“设置”键，则显示下一组第一个参数，丢弃刚修改的参数值。待修改完所需参数后，按住“设置”键2秒以上不松开，修改后的参数值写入掉电不丢失存储器。

- 若设置的参数值超出上表给出的范围，在保存参数值时，参数值自动截取到与之最接近的极限值。
- 进入设置状态后，若1分钟以上不进行按键操作，手操器将自动退出设置状态并放弃本次修改的新参数值。
- P1组及以后的参数受密码控制，未输入正确密码时不能进入查看。

## 3、密码设置

密码输入方法：在设置状态下将参数符号调整到 $\text{Pn}$ ，此时密码值显示为全0，按“移位”键切换到参数值闪烁状态，调整参数值与密码一致，再按“确认”键则密码输入完成，此时可以查看或修改P1组及以后的参数。当正确输入密码后，可以设定新的密码值：再次调整到密码参数 $\text{Pn}$ ，输入新的密码值后按“确认”键，并保存本次参数设置值（长按“设置”键），则新的密码生效。密码暂时设置为1111。

## 4、功能及相应参数

### 4.1 测量及显示说明

测量速度：5ms/次。

显示范围：扭矩显示：6位，-99999~99999。默认小数点0~2位自动调节；0~4位手动调节。

转速显示：6位，0~999999，小数点1位。

功率显示：6位，0~99999，小数点0~3位自动调节。


### 4.2 折线运算功能

当输入信号与显示数据呈单调上升的非线性，并且在订货时不能确定其数据，需要在标定时进行修正，可利用显示表折线运算功能。

单调上升是指在输入信号全范围内，输入信号增加，显示数据也增加。不会出现输入信号增加，显示数据反而下降的情况。示意：

- 折线运算的相关参数：  
(c-b) —— 折线功能选择

联系方式：13910151878

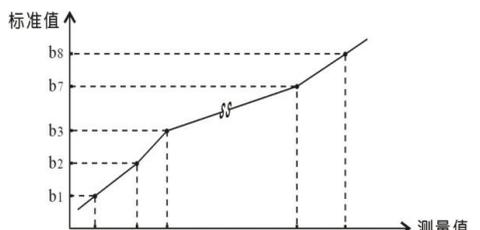

# 北京派克思特测量技术有限公司

c1 ~ c8: 表示各折线点的测量值

b1 ~ b8: 表示各折线点的标准值

测量值: 是指未经折线运算前的显示值

标准值: 是指经折线运算后的期望显示值

## ➤ 使用方法

将c-b参数选择为0, 关闭折线运算功能, 将c-b参数选择为1, 打开折线运算功能, 仪表接入输入信号后, 从小到大增加输入信号, 在此过程中记录下各折线点的测量值和标准值, 即得到 c0~c21, b0~b21。

## 4.3 峰值保持功能

仪表在测量状态下, 后台数据记录峰值和谷值。

➤ 长按3秒增加键显示峰值, 抬起增加键恢复正常显示。

➤ 长按3秒减小键显示谷值, 抬起减小键恢复正常显示。

## 4.4 清零功能

➤ 面板清零键, 按一下清零。在清零状态下, 长按3秒以上恢复默认零点频率。

➤ 仪表壳体后部清零开关, 按一下, 即实现清零功能。

➤ 清零状态及清零时的零点频率掉电不丢失。

## 4.5 恢复出厂设置

➤ 不论是否清零状态, 长按面板清零键5秒以上, 则参数设置恢复为出厂值。

## 4.6 报警输出

仪表可配置两个报警点, 每个报警点有3个参数, 分别用于设定报警值、选择报警方式和设定报警回差。

➤ **ALH**、**AL**为第1、2个报警点设定值。

➤ **ALo1**、**ALo2**为第1、2报警点报警方式选择。

选择为1时, 下限报警, 扭矩测量值 < 设定值时报警, 扭矩测量值 < (设定值 + 回差) 时报警解除

2时, 上限报警, 扭矩测量值 > 设定值时报警。扭矩测量值 > (设定值 - 回差) 时报警解除

# 北京派克思特测量技术有限公司

0 时，不报警。

> cdt 为报警延时，设置范围 0~20 秒。

当扭矩测量值超过报警设定值，启动报警延时，如果报警延时期间测量值始终处于(设定值±回差)范围内，则报警延时到达输出报警信号，否则不输出报警信号。

> ccl 为报警解除方式，0 时，报警期间测量值回到(设定值±回差)范围以外，自动解除报警；  
1 时，报警期间测量值回到(设定值±回差)范围以外，按“确认”键解除报警；

## 4.7 变送输出

> oP — 电流变送输出信号选择

选择为 0 时：输出为 4mA -20mA

1 时：输出为 0mA -20mA

2 时：输出为 0mA -24mA

> bA-L<sub>1</sub>/bA-L<sub>2</sub> — 扭矩/转速变送输出下限

> bA-H<sub>1</sub>/bA-H<sub>2</sub> — 扭矩/转速变送输出上限（上限应小于量程，且大于下限）

当扭矩绝对值显示开关 Abs=1：取扭矩的绝对值，0~量程对应 4mA -20mA；

当扭矩绝对值显示开关 Abs=0：bA-L<sub>1</sub>~ bA-H<sub>1</sub> 对应 4mA -20mA；

## 4.8 通讯接口:以太网

通信协议：UDP。

数据流向：三显表——>上位机，上位机接收端口：10088。


发送周期：三显表设定/上位机软件设定。

数据结构及定义：

```
struct
{
    unsigned short index;           //数据索引，固定为0xddd。
    unsigned short firstAlarm;     //第一报警点状态：=1报警，=0无报警。
    float torque;                  //当前扭矩值。
    float velocity;                //当前转速值。
    float power;                   //当前功率值。
    unsigned short secondAlarm;    //第二报警点状态：=1报警，=0无报警。
    unsigned short clearFlag;      //扭矩清零状态：=1清零，=0未清零。
```

};

## 四、仪表后面板接线说明

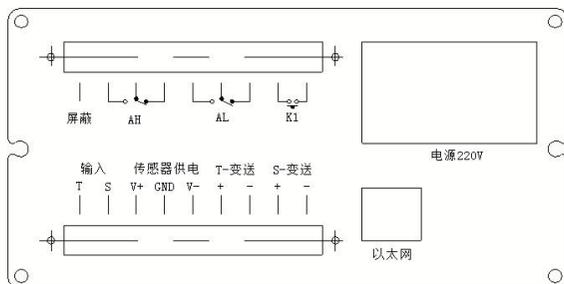

## 五、上位机采集软件

本上位机采集软件配接高速三显扭矩仪，采集扭矩、转速信号，可实时显示扭矩值、转速值和功率值。可动态显示扭矩、转速、功率的实时曲线，可实现上下限


## 北京派克思特测量技术有限公司

报警显示，具有数据存储功能。软件界面操作简单，传感器量程、上下限报警值、折线、等参数均可通过软件进行设置。

软件的安装运行：

- 1、 软件运行平台：Win7/Win10
- 2、 先请将电脑 IP 地址设置为 192.168.0.1

设置路径：控制面板\网络和 Internet\网络连接，如图所示：

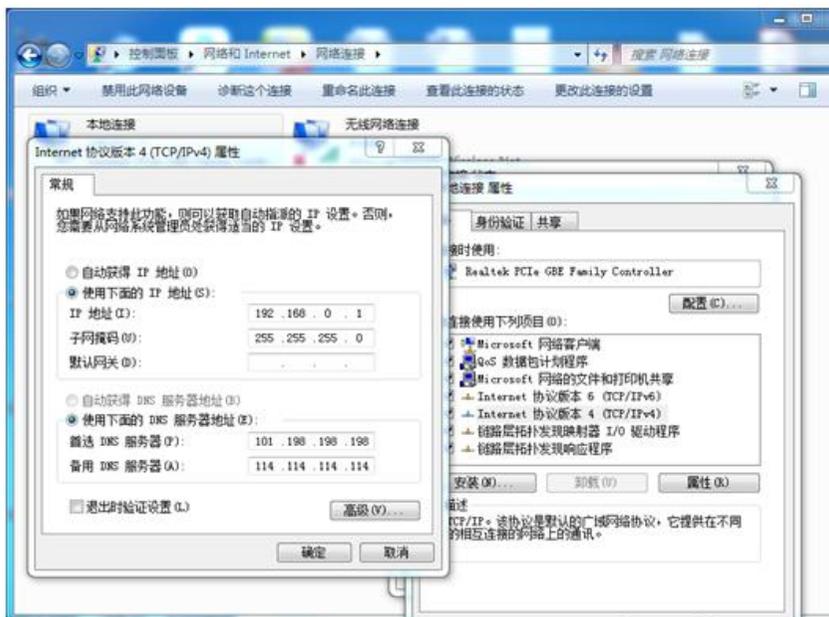


注：如果电脑无网口或被占用，可以使用 USB 转网口扩展坞，客户自备，如下图：

## 北京派克思特测量技术有限公司



 USB 扩展坞

3、下载软件压缩包，文件名如下：



注意：解压之前关闭防火墙，退出 360 等杀毒软件!!! 添加软件执行.EXE 文件为白名单，如不幸被杀毒软件隔离，恢复隔离文件即可。

4、解压后，如下图所示文件：

名称	修改日期	类型	大小
data	2019-12-18 15:09	文件夹	
config.ini	2019-12-18 15:10	配置设置	1 KB
MFC42D.DLL	1998-06-17 0:00	应用程序扩展	909 KB
mqw.ocx	2002-07-31 5:04	ActiveX 控件	2,542 KB
msvcrt.dll	2004-03-18 18:36	应用程序扩展	393 KB
sample.exe	2019-06-19 15:04	应用程序	3,360 KB
TimerLib.dll	2007-09-07 9:09	应用程序扩展	105 KB


14 联系方式：13910151878

# 北京派克思特测量技术有限公司

5、插入加密狗，网线与扭矩仪连接后，双击 sample.exe 执行文件，打开软件界面如下，待软件界面 1 号/2 号传感器出现 IP 地址后，通讯正常。



加密狗

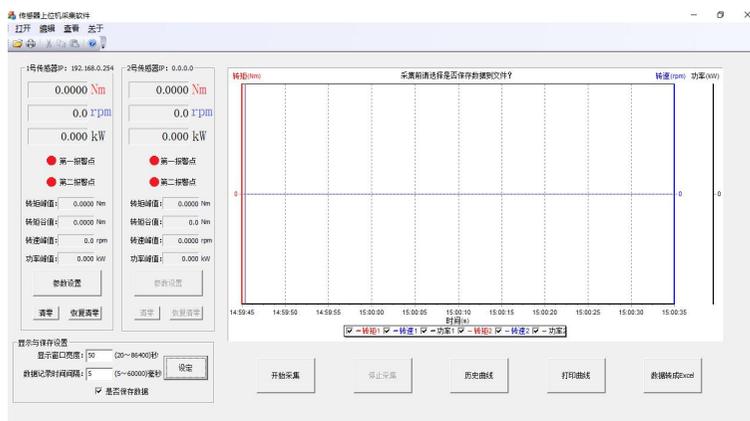

主界面


6、点击参数设置，可对仪表内的参数进行修改设置，出厂已经和配套传感器仪表设置过，软件上就不用再设置。显示窗口宽度、数据记录时间间隔根据用户自行调整。

参数设置流程：参数设置→查询参数→输入密码→确定→调整参数→设置参数

# 北京派克思特测量技术有限公司



参数设置界面

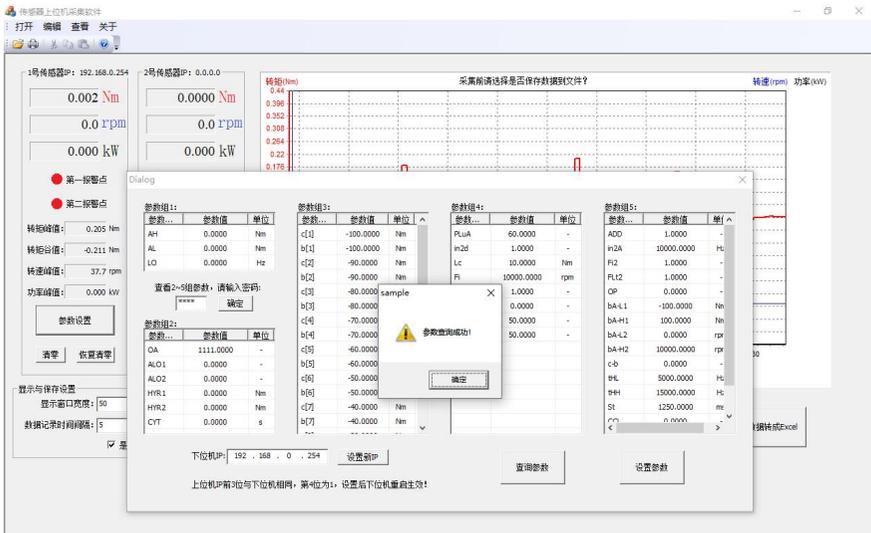

查询参数界面


7、数据的采集、曲线、历史曲线、历史数据的查询相关操作。

16 联系方式: 13910151878

# 北京派克思特测量技术有限公司



采集界面

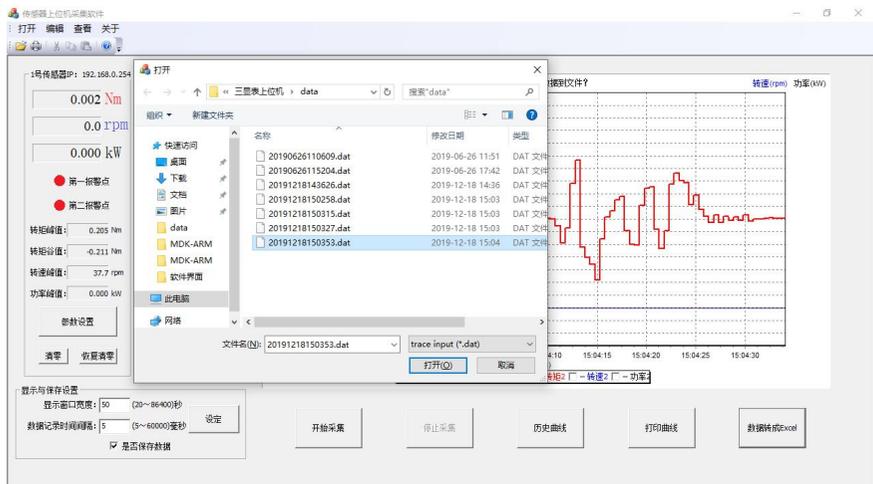

# 北京派克思特测量技术有限公司



数据转换 Excel 文件界面

# 北京派克思特测量技术有限公司

20191218150353.csv - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1号传感器IP: 192.168.0.254								
2	2号传感器IP: 0.0.0.0								
3	时间	转矩1 (Nm)	转速1 (rpm)	功率1 (kW)	转矩2 (Nm)	转速2 (rpm)	功率2 (kW)		
4	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
5	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
6	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
7	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
8	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
9	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
10	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
11	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
12	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
13	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
14	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
15	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
16	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
17	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
18	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
19	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
20	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
21	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
22	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
23	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
24	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
25	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
26	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
27	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		
28	2019年12月18日15时03分53秒	0.001	0	0	0	0	0		

Excel 文件数据界面

# 北京派克思特测量技术有限公司